

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATIONMUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 915/80

7.2.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

915.

Hughes. Hihnapyörän laakereiden ja laakerikiinnitysten tarkastus

Koskee: Kaikkia Hughes 269A-, TH-55A-, 269A-1-, 269B- ja 269C-tyyppisiä helikoptereita, joihin on asennettu alemman hihnapyörän laakerit osanumeroltaan 269A5050-57.

Viite: FAA AD 80-02-14.


Voimaantulo: 10.3.1980.

Toimenpiteet:

- A. Vaihda alemman hihnapyörän laakerit uusiin, kun niiden kokonaisikäntäaika saavuttaa 1800 tuntia. Mikäli tämä tuntimäärä on jo ylitetty, niin vaihda laakerit uusiin seuraavassa 50 tunnin huollossa. Mikäli laakerit vaihdetaan samannumeroisiin (269A5050-57), niin tee jatkossa toimenpidekohdan D mukainen toistuva tarkastus.
- B. Helikopterit, joiden alempien hihnapyörien laakerinpitiminä on käytetty metallivanteita, osanumero 269A5463 (straps):
 1. Tarkasta seuraavassa 50 tunnin huollossa alemman hihnapyörän laakerit Hughes Helicopters Service Information Noticen (SIN) N146.2 osan 1 kohtien a-f mukaisesti.
 2. Asenna seuraavassa huollossa tarpeelliset välilevyt laakerinpitimien alle SIN N146.2 osan 2 kohdan h (2) mukaisesti.
- C. Helikopterit, joiden alempien hihnapyörien laakerinpitiminä on käytetty "H"-rakenteen, osanumero 269A-5573-11, osina olevia koneistettuja kappaleita (caps): Tarkasta seuraavassa 50 tunnin huollossa laakerinpitimet sekä "H"-rakenteen alemmat laakerireiät SIN N-164 osan 1 kohtien a-q mukaisesti. Mikäli laakerinpitimet eivät täytä mainitun SIN:n asettamia vaatimuksia, niin vaihda ne metallivanteisiin, osanumero 269A5463, SIN-164 osan 1 kohdan r mukaisesti.

- D. Tarkasta alenman hihnapyörän laakerit 300 lentotunnin kuluessa laskettuna tarkastuksesta B tai C SIN N-164 osan III mukaisesti. Toista tarkastus tämän jälkeen 300 lentotunnin välein. Lisää tarkastus helikopterin huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).
- E. Jos helikopteriin asennetaan uusi "H"-rakenne, niin tee kohdan B tai C mukainen tarkastus ennen lentotoimintaa.

Vs. toimistopäällikkö

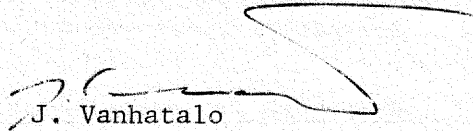

J. Vanhatalo

LJV/KLS