

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATIONMUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 935/80

2.5.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

935. Beechcraft. Siipien etukiinnityksen tarkastaminen

Koskee: Seuraavia Beechcraft-merkkisiä lentokoneita.

TyyppiSarjanumerot

A23-19, 19A, M19A, B-19

MB-1:stä MB-708:aan

23, A23, A23A, B23, C23

M-1:stä M-1576:een

A23-24, A24

MA-1:stä MA-368:aan

A24R, B24R

MC-2:sta MC-282:een

Viite: FAA AD 73-20-07, Amendment 39-3732.

Voimaantulo: 1.6.1980.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta siipien etukiinnitys jokaisessa 100 tunnin huollossa seuraavasti, kunnes toimenpidekohdan B mukainen muutostyö on tehty. Irrota istuimet ja sivupaneelit sekä siipien etummaiset kiinnityspultit. Tarkasta silmämääräisesti siipien etummaiset kiinnityskorvakkeet (osanumero 169-400013-3 ja -5 (vasen) ja 169-400013-4 ja -6 (oikea)) kiinnityspulttien reikien ympäriltä. Noudata Beech Service Instructionsin 0042-031 ohjeita. Mikäli tarkastuksessa korvakkeista löytyy repeämiä tai muita vaurioita, niin korjaa ne ennen lentotoiminnan jatkamista Beechcraft Service Instructionsin 0042-031 tai myöhemmän painoksen ohjeiden mukaisesti.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

B. Sen jälkeen, kun koneeseen on asennettu kaikki Beechcraft Service Instructions No. 0042-031, Rev. II:ssa luetellut uudet siiven kiinnitysosat, ei toimenpidekohdan A mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Toimistopäällikön po.
ilmailuinsinööri

E. Ailio
E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 556/73.