

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 953/80

8.8.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

953. Britten-Norman. Kaasuttimen etulämmityksen läpän tarkastus.

Koskee: Kaikkia Britten-Norman BN 2 Islander- ja BN 2 Mk. III Trislander-tyyppisiä kaasutinmoottorein varustettuja lentokoneita.

Viite: Pilatus Britten-Norman Service Bulletin no BN-2/SB. 144

Voimaantulo: 15.9.1980

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta kaasuttimen imukomussa olevan etulämmityksen läpän kunto jokaisessa huollossa. Mikäli läpystä löytyy halkeamia tai läpän kiinnityspulttien reiät ovat kuluneet, niin tee toimenpidekohdan B mukainen muutostyö ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B. Tee 31.12.1980 mennessä kaasuttimen etulämmityksen läppään Pilatus Britten-Norman Service Bulletinin no BN-2/SB. 144 kuvan 2 mukainen muutostyö tai vaihda läppä uuteen, jonka osanumero on NB-51-2311, Pilatus Britten-Norman Mod. NB/M/1112:n mukaisesti. Tämän jälkeen ei toimenpidekohdan A mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Toimistopäällikön po.  
 ilmailuinsinööri

Esa Ailio