

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82921  
 international +358 0 82921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 954/80

8.8.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

954. Piper. Radiolaitteiden asennuksen muutos.

Koskee: Seuraavia Bendixin, Kingin tai Narcon radioin varustettuja Piper-merkkisiä lentokoneita, joiden ohjauspyörään on tehtaalla asennettu mikrofonin kytkin.

<u>Tyyppi</u>		<u>Sarjanumerot</u>	
PA-28-161	Warrior II	28-7816001:sta	28-8016289:ään
PA-28-181	Archer II	28-7890001:sta	28-8090266:een
PA-28-201T	Turbo Dakota	28-7921001:stä	28-7921091:een
PA-28-236	Dakota	28-7911001:stä	28-8011096:een
PA-28R-201	Arrow III	28R-7837001:stä	28R-7837317:ään
PA-28RT-201	Arrow IV	28R-7918001:stä	28R-8018049:ään
PA-28R-201T	Turbo Arrow III	28R-7803001:stä	28R-7803373:een
PA-28RT-201T	Turbo Arrow IV	28R-7931001:stä	28R-8031074:ään
PA-32-260	Six	32-7800001:stä	32-7800008:ään
PA-32-300	Six 300	32-7840001:stä	32-7940290:een
PA-32-301	Saratoga	32-8006001:stä	32-8006015:een
PA-32-301T	Turbo Saratoga	32-8024001:stä	32-8024007:ään
PA-32R-300	Lance	32-7880001:stä	32-7880068:aan
PA-32RT-300	Lance II	32R-7885001:stä	32R-7985105:een
PA-32RT-300T	Turbo Lance II	32R-7787001, 32R-7887002:sta 32R-7987126:een	
PA-32R-301	Saratoga SP	32R-8013001:stä	32R-8013071:een
PA-32R-301T	Turbo Saratoga SP	32R-8029001:stä	32R-8029068:aan
PA-34-200T	Seneca II	34-7870001:sta	34-8070150:een
PA-44-180	Seminole	44-7995001:stä	44-8095020:een

Viite: FAA AD 80-14-03

Voimaantulo: 15.9.1980

Toimenpiteet:

- A. Kytke 10 lentotunnin kuluessa radiolaitteiston takana olevan audioadapterin kytkimen vaimennusrele irti Piper Service Bulletinin no 681 osan I mukaisesti. Kokeile tämän jälkeen radioiden toiminta.
- B. Irrota seuraavassa 100 tunnin huollossa radiolaitteiston kaiuttimeen tai kaiuttimen suojaverkkoon kiinnitettyyn vaimennusreleeseen juotettu kondensaattori sekä juota (Kingin ja Narcon radiot) tilalle diodi 1N2071A (Piperin osanumero 456-703) Piper Service Bulletinin no 681 osan II mukaisesti. (Bendixin radiot eivät vaadi diodia.)
- Tarkasta tämän jälkeen radioiden toiminta.

Toimistopäällikön po.  
ilmailuinsinööri



Esa Ailio