

## ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATIONMUUTOSMÄÄRÄYS  
AIRWORTHINESS  
DIRECTIVE

M 958/80

Muutos 1

13.10.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

958. Robin. Polttoaineputkien liittimien vaihtoKoskee: Seuraavia Pierre Robin-merkkisiä lentokoneita

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
DR400	1-1489
R1000	1-268
R2000	1-191
HR100	Kaikki


Viite: Consigne de NavigabiliteVoimaantulo: 15.11.1980Toimenpiteet:

- Tarkasta seuraavassa huollossa polttoainejärjestelmään asennettujen pronssisten putkenliittimien tyyppi. Mikäli liittimet ovat 2-tyypin mukaiset tasakantaiset (kuva 1 kääntöpuolella), ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin. Mikäli liittimet ovat 1-tyypin mukaiset uppokantaiset, niin tee kohdan B tarkastus ennen lentotoiminnan jatkamista.
- Tarkasta, esiintyykö 1-tyypin uppokantaisissa liittimissä polttoainevuotoja. Mikäli esiintyy, niin vaihda liittimet ennen lentotoiminnan jatkamista 2-tyypin mukaisiin tasakantaisiin liittimiin.

Vs. toimistopäällikkö

J. Vanhatalo

Tämä määräys korvaa määräyksen M 958/80.

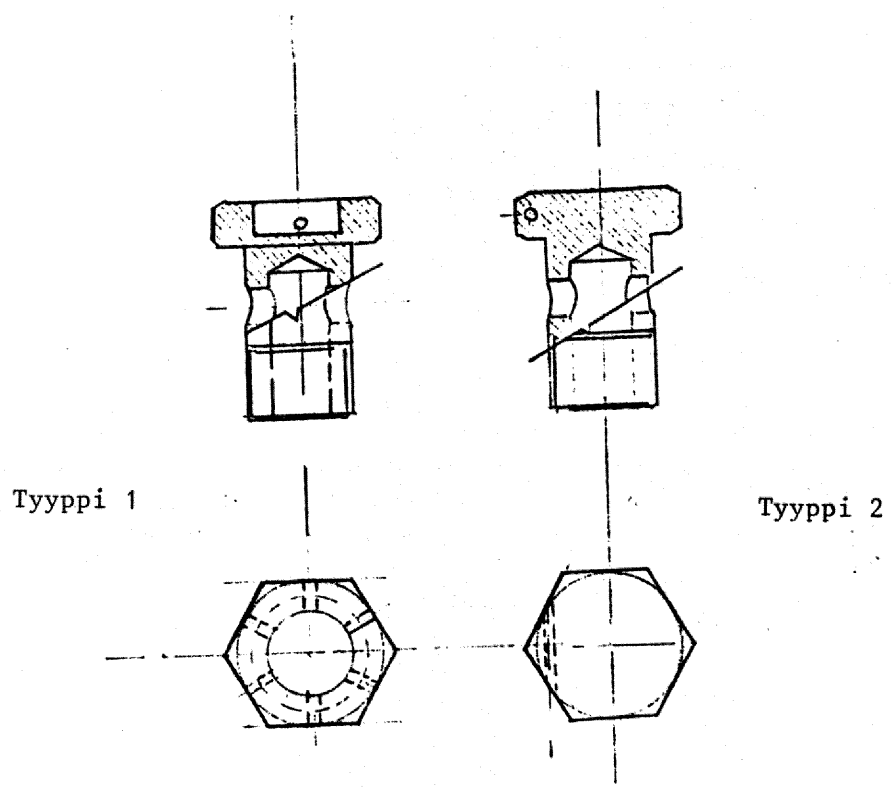

Kuva 1