

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 982/80

Muutos 1

18.6.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

982. Hughes. Pääroottorin vääntö- ja jännityspakkojen tarkastus II

Koskee: Kaikkia Hughes 369D-tyyppisiä helikoptereita

Viite: FAA AD 77-15-09 R1 (Amendment 39-3952) ja AD 81-10-08.

Voimaantulo: 15.7.1981.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa (ellei ole jo tarkastettu M 982/80 mukaisesti) ja tämän jälkeen 25 lentotunnin välein valaisimen ja peilin avulla pääroottorin vääntö- ja jännityspakkojen no. 369D21210 laminaatit lapojen sulkanivelten runkojen (pitch housing) luota ja sisäpuolelta niin pitkälle kuin pystyy näkemään. Mikäli vähintään kolme laminaattia yhdenkään vääntö- ja jännityspakan jommastakummasta haarasta on murtunut, niin vaihda pääroottorin napa no. 369D21200 uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.

 
Lisää tarkastus helikopterin huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

B. Mikäli helikopteriin on asennettu kaikki alla mainitut osat, tarvitsee toimenpidekohdan A mukaiset tarkastukset toistaa vain 100 lentotunnin välein.

1. Pääroottorin vääntö- ja jännityspakat: osanumero 360D21210-501 sekä sarjanumerot 7000-8530 ja 9532 ja suuremmat.
2. Korkeusvakain: osanumero 369D23601-503.
3. Pääroottorin vaimentimet: osanumero 369D21400-503 tai M50452.

Huom. Näiden tarkastusten lisäksi on edelleen tehtävä Hughes Handbook of Maintenance Instructionin mukainen vääntö- ja jännityspakkojen tarkastus jokaisessa 600 tunnin huollossa.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 982/80.