

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 992/80

12.12.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

992. Piper. Ampeerimittarin kytkennän tarkastus

Koskee: Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
PA-28-180	7405001-7505259
PA-28-181	7690001-8190081
PA-28-201T	7921001-7921091
PA-28-235	7411001-7710089
PA-28-236	7911001-8111021
PA-28R-200	7435001-7635545
PA-28R-201	7737001-7837317
PA-28R-201T	7703001-7803373
PA-28RT-201	7918001-8118017
PA-28RT-201T	7931001-8131022
PA-32-260	7400001-7800008
PA-32-300	7440001-7940290
PA-32-301	8006001-8106005
PA-32-301T	8024001-8124001
PA-32R-300	7680001-7880068
PA-32RT-300	7885001-7985105
PA-32RT-300T	7787001 ja 7887002-7987126
PA-32R-301	8013001-8113002
PA-32R-301T	8029001-8129002
PA-34-200T	7570001-8170028

Viite: FAA AD 80-24-03.

Voimaantulo: 15.1.1981.

 
Toimenpiteet: Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa ampeerimittarin kaapelipäätteiden kiinnitysmuttereiden alla olevien aluslevyjen laatu. Mikäli aluslevyt ovat nylonia, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin. Mikäli ne ovat fenolia, niin

vaihda ne ennen lentotoiminnan jatkamista Stewart Warnerin nylonisiin aluslevyihin, osan:o 820005 (Piperin osan:o 758-549). Nyloniset aluslevyt on asennettava olakkeet mittarikoteloon päin. Ennenkuin asennat uudet aluslevyt paikoilleen, niin tarkista, onko kaapelipäätteissä tai niiden lähellä merkkejä ylikuumentumisesta tai kipinöinnistä. Jos näin on, niin vaihda koko ampeerimittari uuteen.

Huom. Asentaessasi uuden ampeerimittarin varmistaudu, että kaapelipäätteiden aluslevyt ovat nylonia, että kaapelipäätteiden kiinnitysmutterit on kunnolla kiristetty ja että kaapelipäätteet ovat kunnolla kiinni. Noudata varovaisuutta asennuksessa, sillä kaapelipäätteet ovat messinkiä ja vahingoittuvat herkästi.

(Piper Service Bulletin No. 698 käsittelee tätä asiaa.)

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen

LJV/KLS