

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 995/80
 18.12.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

995. Hughes. Pyrstöroottorin akselin kytkinkappaleiden tarkastus

Koskee: Kaikkia Hughes 369-helikoptereita.

Viite: FAA AD 80-25-01.

Voimaantulo: 1.2.1981.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa pyrstöroottorin akselin kytkinkappaleiden (coupling) sarjanumero. Mikäli sarjanumero on jokin seuraavista, niin poista kytkinkappale helikopterista ja asenna tilalle uusi, lentokelpoinen ennen seuraavaa lentoa.

Hughesin osanumero

Sarjanumerot

369H92564

 
0883U, 0932U, 0933U, 0935U, 0940U, 0950U,
 0957U, 0961U, 0971U

369A5501

10670U ja 10672U

- B. Mikäli helikopterista löytyy jokin sarjanumeroltaan kohdan A mukainen kytkinkappale, niin toimita ilmailuhallitukseen AIR T16-3:n mukainen vikailmoitus.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen