

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1004/81

18.2.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1004. De Havilland. Sähköjohtojen tarkastus

Koskee: Niitä De Havillan of Canada DHC-6 "Twin Otter"-tyyppisiä lentokoneita, joiden sarjanumero on 1-350, 353, 356, 359-660, 662-678, 680-697, 699-709, 712, 714, 720, 722 ja 726.


Viite: Transport Canada AD No. CF-81-05.

Voimaantulo: 20.3.1981.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa ohjaamon katossa olevat sähköjohdot perämiehen mittarivalaistuksen säätövästuksen kohdalta De Havilland Service Bulletinin No. 6/401 mukaisesti. Suojaa vaurioituneet johdot uudelleen tai vaihda ne uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista, ja suojaa samalla säätövästuksen päätteet Bulletinin mukaisesti, sekä varmistu siitä, että johtojen ja säätövästuksen välillä on kyllin suuri rako.
- B. Vaihda kohdan A mukaisesti uudelleen suojatut sähköjohdot uusiin johtoihin neljän kuukauden kuluessa suojauksesta.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

LJV/KLS