

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos/Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1024/81

Muutos 1

9.6.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.


1024. Schleicher ASW-19 ja ASW-20. Siivekelaakerin tarkastus

Koskee: Schleicher ASW-19 ja ASW-20 purjelentokoneita, kaikki valmistusnumerot.


Viite: LBA LTA No. 81-74.

Voimaantulo: 22.6.1981.

Toimenpiteet: Tarkista ennen seuraavaa lentoa, että siivekkeen saranassa on laakerin akselin varmistuksena toimiva sokkoniitti paikallaan (ks. allaoleva kuva). Niitinkanta on liiman alla, tarvittaessa on liimasauma poistettava, jotta voidaan varmistua, että niitti on paikallaan. Mikäli niitti puuttuu, asenna \emptyset 2,5 mm:n niitti allaolevan kuvan mukaisesti.

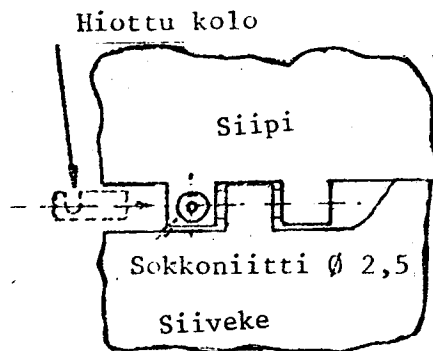

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen