

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos/Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1041/81

Muutos 1

3.12.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1041. Rockwell. Korkeusperäsimen vastapainon asennus

Koskee: Lentokoneita Rockwell 500, 500A, 500B, 500S, 500U, 520, 560, 560A, 560E, 560F, 680, 680E, 680F, 680F(P) ja 720, joiden sarjanumero on pienempi kuin 3323.

Viite: FAA AD 75-12-09 R2 (Amendment 39-4246).

Voimaantulo: 1.1.1982.

Toimenpiteet:

- A. Aenna 300 lentotunnin kuluessa korkeusperäsimeen vastapaino Rockwell International Service Bulletinin No. 128, Revision 1, tai No. 129, Revision No. 4 tai No. 136, Revision 3 mukaisesti, ellei ole jo asennettu aikaisempien revisioiden mukaisesti.
- B. Mikäli korkeusperäsimeen on asennettu vastapaino Service Bulletinin No. 129 Revisiota 2 aikaisemman Bulletinin tai Service Bulletinin No. 136 Revisiota 1 aikaisemman Bulletinin mukaisesti, niin tee korkeusperäsimeen 300 lentotunnin kuluessa Rockwell Service Bulletinin No. 152 mukainen lisäasennus.
- C. Mikäli korkeusperäsimeen on asennettu vastapaino Service Bulletinin No. 129 Revisiota 4 aikaisemman Bulletinin tai Service Bulletinin No. 136 Revisiota 3 aikaisemman Bulletinin mukaisesti, niin tarkasta vastapainon kiinnitys 25 lentotunnin välein Service Bulletinin No. 179 osan I mukaisesti.
- D. Sen jälkeen, kun vastapainon kiinnitys on korjattu tai vahvistettu Service Bulletinin No. 179 osan II tai Service Bulletinin No. 129 Revision 4 tai Service Bulletinin No. 136 Revision 3 mukaisesti, ei kohdan C mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Toimistopäällikkö

Jorma Jaikänen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1041/81.

LJV/KLS