

M 1057/81

Muutos 1

15.1.1982

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1057. Rajay. Letkujen tarkastus ja vaihto

Koskee: Seuraavia lentokoneita, joihin on asennettu lisätyyppihyväksymistodistuksen (STC) mukaiset Rajay Industries'in valmistamat pakokaasuahditimet.

<u>Lentokonetyyppi</u>	<u>Rajay STC</u>
Aerocommander 500-A	STC SA683WE
Aerocommander 500-B, 500-S & 500-U	STC SA529WE
Beech H35, J, K, M, N & P, ja 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33 & F33	STC SA1252WE
Beech S35, V35, V35A, V35B, 35-C33A, E33A, E33C, F33A, F33C	STC SA2556WE
Beech 95, B95, B95A, D95A & E95	STC SA153SO
Britten Norman Islander, BN-2, BN-2A, BN-2A-6, BN-2A-8, BN-2A-9	STC SA2243WE
Cessna 180-A, B, C, D, E, F, G, H & J	STC SA1157WE
Cessna 182-A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N & P	STC SA1032WE
Cessna 210-A, B, C, 210-5(205), 210-5A(205A)	STC SA1098WE
Cessna 310-C, D, E, F & G	STC SA2383SO
Cessna 310-I and J	STC SA181SO
Evangel 4500-300	STC SA2657WE
Evangel 4500-300, Series II	
Helio Courier H-295	STC SA156SO
Helio Courier H-395	STC SA125SO
Lake 4 & 4A	STC SA2270WE
Lake 4-200	STC SA2990WE
Mooney 20A, M20B, M20C, M20D & M20G	STC SA1156WE
Mooney 20E & M20F	STC SA1411WE
Mooney 20J	STC SA3555WE
Piper PA-23-160, Apache	STC SA1260WE
Piper PA-23-160, Apache	STC SA4-1637-WE
Piper PA-23-235, -250, Aztec "B"	STC SA539WE
Piper PA-23-250, Aztec "C"	STC SA840WE
Piper PA-24-250, Comanche	STC SA811WE
Piper PA-24-400, Comanche	STC SA2359WE
Piper PA-30 & 39, Twin Comanche	STC SA787WE
Piper PA-32-260, Cherokee	STC SA1557WE
Piper PA-32R-300, Lance	STC SA3513WE
Piper PA-34-200, Seneca	STC SA2937WE

Viite: FAA AD 81-19-04 (Correction 22.12.1981)

Voimaantulo: 15.2.1982.

Toimenpiteet: Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa Rajay Service Letterin No. 28 mukaisesti voimalaitteen polttoaine-, öljy- ja ilmaletkujen kunto sekä letkuihin kiinnitetyistä metallilevyistä letkujen ikä. Vaurioituneet ja yli viisi vuotta vanhat letkut sekä letkut, joiden ikää ei varmasti pystytä määrittämään, on vaihdettava uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista. Letkut on tämän jälkeen aina vaihdettava uusiin viiden vuoden välein, ellei jo aikaisemmin kunnon perusteella.

Valmistajan osoite: Rajay Industries, Inc.
2600 East Wardlow Road
P.O. Box 207
Long Beach
California 90801
U.S.A.

Toimistopäällikkö



Jorma Jalakanen

Tämä määräys kumoo määräyksen M 1057/81.

LJV/KLS