

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1073/82

8.2.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1073. Hughes. Moottorin pyörimisnopeussäätimen tangon vaihto

Koskee: Kaikkia Hughes 369-tyyppisiä helikoptereita.

Viite: FAA AD 82-01-08.

Voimaantulo: 1.3.1982.

Syy: On sattunut ainakin viisi tapausta, joissa moottorin tehoa ei ole enää voitu valvoa pyörimisnopeussäätimen säätötangon katkettua.

Toimenpiteet: Vaihda 25 lentotunnin kuluessa moottorin pyörimisnopeussäätimen (RPM Governor) alumiininen säätötanko no. 369A7706-3 teräksiseen tankoon no. 369A7706-5.

Hughes Helicopters Noticet No. DN-87 ja HN-169 käsittelevät tätä asiaa.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen