

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1079/82
 14.4.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1079. Embraer. Muutoksia palohälytysjärjestelmään

Koskee: Toimenpidekohtaisesti seuraavia Embraer EMB-110 "Bandeirante"- ja EMB-121 "Xingu"-tyyppisiä lentokoneita, jotka on varustettu L'Hottelier-merkkisiin palohälyttimin.

<u>Toimenpide</u>	<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
A	EMB-110	110001-110340
	EMB-121	121001-121047
B	EMB-110	110001-110141, 110143-110146, 110148, 110149, 110152, 110153, 110156, 110157, 110160, 110161, 110164, 110165, 110168 - 110170, 110172-110178, 110180, 110181, 110183, 110184, 110186, 110187, 110189, 110190, 110192-110334
	EMB-121	121001-121037

Viite: Centro Tecnico Aeroespacial (Brasilia) Airworthiness Directive NR CTA82-02-01 ja CTA82-02-02.

Voimaantulo: 10.5.1982.

 
Syy: Palohälytysjärjestelmässä havaitut puutteellisuudet saattavat aiheuttaa väärän palohälytyksen moottoritilassa. Tällöin ohjaaja joutuu sammuttamaan moottorin ja näin tarpeettomasti vaarantamaan lentoturvallisuuden.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 250 lentotunnin kuluessa. (Tämä koskee myös koneita, joihin on tehty AD NR CTA 79-05-03:n mukaiset toimenpiteet.)

- A. Vaihda L'Hottelier-palohälytysjärjestelmän kaapeleiden päätteet no. BAA16-4 tai MS-25036-149 uusiin "Chromel"-päätteisiin no. 1387-3 sekä suojaa suojustauhalla no. PE-89024-4 Embraer Service Bulletinin no. 110-26-002, Rev. 2 tai Service Bulletinin no. 121-26-004 mukaisesti.

B. Vaihda moottoritilassa olevan palohälyttimen anturin kiinnityskorvake no. 4A-513-21-03 uuteen korvakkeeseen no. 110-513-21-33 tai korjaa vanha korvake Embraer Service Bulletinin no. 110-26-003 tai 121-26-003 mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

LJV/KLS