

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1082/82

14.4.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1082. Bell. Korkeusvakaimen korjaus tai vaihto

Koskee: Helikoptereita Bell 206L, kaikki sarjanumerot, ja Bell 206L-1, sarjanumerot 45154-45398, 45400-45491, 45493-45543, 45545-45614, 45616-45634, 45636-45638, 45643-45647, 45649-45652 ja 45655-45657. Ei koske kuitenkaan niitä helikoptereita, joihin on asennettu korjattu korkeusvakain no. 206-704-040-003, -011, -075, -107 tai -113 tai uudenmallinen korkeusvakain no. 206-023-119-151 tai -703.

Viite: FAA AD 82-05-03.

Voimaantulo: 10.5.1982.

Toimenpiteet:

- A. Vaihda 25 lentotunnin kuluessa korkeusvakaimet, joiden osano. on 206-704-143-105, -113 ja -131, käyttökelpoisiin korkeusvakaimiin.
- B. Tarkasta korkeusvakaimet, joiden osanumero on 206-023-119-011,-75,-107 ja -113 ja no. 206-961-439-003, 25 lentotunnin kuluessa Bell Alert Service Bulletinin no. 206L-31-23, Revisio A (jäljempänä ASB 206L-81-23A) mukaisesti.
- C. Vaihda korkeusvakaimet no. 206-023-119-011, -075, -107 ja -113 ja no. 206-961-439-003, jotka eivät täytä korjauskelpoisuuden ehtoja, 25 lentotunnin kuluessa käyttökelpoisiin korkeusvakaimiin.
- D. Korjauta ne korkeusvakaimet no. 206-023-119-011, -075, -107 ja -113 ja 206-961-439-003, jotka täyttävät korjauskelpoisuuden ehdot, jossakin ASB 206L-81-23A mainitussa korjaamossa tai vaihda käyttökelpoisiin 25 lentotunnin kuluessa.

- E. Käyttökelpoinen korkeusvakain (ASB 206L-81-23A, sivu 5) on sellainen korjattu korkeusvakain, jonka osanumero on 206-704-040-003, -011, -075, -107 tai -113 tai uudenmallinen korkeusvakain, jonka osanumero on 206-023-119-151 tai -703.
- F. Sen jälkeen, kun tämän määräyksen toimenpiteet on tehty, ei muutosmääräystä M 1043/81 enää tarvitse noudattaa.

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen

LJV/KLS