

ILMAILUHALLITUS  
NATIONAL BOARD OF AVIATION  
PL 50  
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1086/82

5.5.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1086. Piper. Ahtimen ja pakoputken välisen liitoksen tarkastus

Koskee: Lentokoneita Piper PA-31, sarjanumerot 31-2:sta 31-8212005:een; PA-31-325 sarjanumerot 31-7300932:sta 31-8212005:een; PA-31-350, sarjanumerot 31-5001:stä 31-8152100:aan.

Viite: FAA AD 79-12-03 R2 (Amendment 39-4359).

Voimaantulo: 15.5.1982.

Toimenpiteet:


- A. Tee seuraava tarkastus jokaisessa 100 tunnin huollossa. Pura turboahtimen ja pakoputken välinen liitos sekä tarkasta kiinnityskappaleet ja liitoskohdat Piper Service Bulletinin No. 644 kohdan "Instructions" mukaisesti käyttäen joko väritunkeumamenetelmää tai valaisinta ja 10 kertaa suurentavaa suurennuslasia. Vaihda kaikki murtuneet, epämuodostuneet tai muulla tavalla vahingoittuneet osat uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista.

Kun asennat kiinnityskappaleet paikoilleen, niin käytä seuraavia kiristysmomentteja

Tyyppi	Kiinnityskappaleen Piper-osano. (Aeroquip-osano.)	Kiristysmomentti Nm (lbin)
PA-31	455301 (4404-376-M)	4,52-5,65 (40-50)
	555376 (MVT68049-375-H tai MVT68049-375-D)	4,52-5,65 (40-50)
	555511 (MVT69861-377-M)	4,52-5,65 (40-50)
	556962	kts. Piper SB644A, kuva B
PA-31-325	555511 (MVT69861-377-M)	4,52-5,65 (40-50)
	556962	kts. Piper SB644A, kuva B
PA-31-350	555366 (MVT68049-450-M)	5,09-6,22 (45-55)
	556053	kts. Piper SB644A, kuva B

- B. Sen jälkeen, kun koneeseen asennetaan kiinnityskappaleet, joiden Piper-osanumero on 556053 tai 556962, ei kohdan A mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen