

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 50
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1101/82
Muutos I
25.7.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaniikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1101. Embraer. Jäänpoistojärjestelmän korjaus

Koskee: Pneumaattisin jäänpoistojärjestelmin varustettuja Embraer EMB-110-tyyppisiä lentokoneita seuraavasti: osa A koskee sarjanumeroita 110001-110350, 110352-110376, 110379, 110380, 110382, 110385, 110388 ja 110390; osa B sarjanumeroita 110001-110415.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive no. CTA 82-05-03 R 2

Voimaantulo: 1.9.1983

Toimenpiteet: Korjaa pyrstön jäänpoistojärjestelmää seuraavasti 250 lentotunnin kuluessa.

A.

1. Irrota sivuvakaimen ja rungon välinen muotolevy sekä korkeusvakaimien välinen muotolevy.
2. Korjaa pyrstökartiossa ja korkeusvakaimissa olevat pneumaattisen jäänpoistojärjestelmän putket sekä vaihda painekeytkimen ja johtojen paikkaa sekä asenna painekeytkimen sähköpäätteisiin kumisuojaukset Embraer Service Bulletinin 110-30-013 Revision 1 mukaisesti.

B.

1. Vaihda letkut, osano. 121-770-21-19, jotka liittävät jäänpoistojärjestelmän metalliputket vakaimien jäänpoistokumeihin, uusiin letkuihin no. B118-1 Embraer Service Bulletinin 110-30-012 mukaisesti.
Tätä toimenpidettä varten vakaimiin on tehtävä Embraer Service Bulletinin 110-55-020, Revision 1 mukaiset tarkastusluukut.
2. Koekäytä jäänpoistojärjestelmä Maintenance Manualin T.O. 1C95-2-6 ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä erityistä huomiota vuotoihin.
3. Asenna irrotetut osat paikoilleen.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1101/82

L1012/LJV/AP