

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1109/82

9.8.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1109. Robinson. Pyrstöroottorin käyttöakselin vaihto

Koskee: Niitä Robinson R-22-helikoptereita, joiden sarjanumero on 0002-0282.

Viite: FAA AD 82-15-07.

Voimaantulo: 15.9.1982.

Toimenpiteet: Poista 100 lentotunnin kuluessa helikopterista seuraavat pyrstöroottorin käyttöakselin osat Robinson Helicopter Companyn Service Bulletinin No. 21 mukaisesti:

Pyrstöroottorin käyttöakseli A197-^{*} Revisio P:hen

Vaimennin A041-1 Revisio H:hon

Joustavan kytkimen levy A193-3

Välilevy A559-1 Revisio F:ään

Välilevy A559-2

Asenna tilalle seuraavat osat.

Pyrstöroottorin akseli A197-^{*} Revisio Q ja myöhemmät

Vaimennin A041-1 Revisio I ja myöhemmät

Joustavan kytkimen levy A947-3

Välilevy A559-1 Revisio G ja myöhemmät

* Uuden A197-akselin lisänumeron viivan jälkeen on oltava sama kuin alkuperäisen akselin, jotta pituus olisi oikea.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen