

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1134/82

2.12.1982.



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1134. Enstrom. Kytkimen tarkastus ja muutostyö

Koskee: Kaikkia helikoptereita Enstrom F-28A, F-28C, F-28F, 280, 280C ja 280F.

Viite: FAA AD 82-24-01.

Voimaantulo: 1.1.1983.

Toimenpiteet:

A. 1. Tarkasta helikopterin voimansiirtohihnaston kytkinmekanismin säätö ennen seuraavaa lentoa ja tämän jälkeen 100 lentotunnin välein Enstrom Service Information Letterin 0080, Revision A ja huolto-ohjekirjan mukaisesti.

Huom. Kun mekanismi on oikein säädetty, niin kytkimen käyttökaapeli pääsee vapaasti liikkumaan niin, että kytkin sulkeutuu täysin. Jos kaapeli takertelee säädöstä ja voitelusta huolimatta, voi syynä olla moottorin lämmön kovettama voiteluaine.

A. 2. Jos kaapeli takertelee, niin vaihda se uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.

A. 3. Voitele kaapeli kohdan A. 1. tarkastuksen jälkeen Aero Shell 14:11ä tai vastaavalla.

A. 4. Lisää toimenpiteet A.1 - A.3. helikopterin 100 tunnin huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

B. Asenna 25 lentotunnin kuluessa helikopteriin kytkimen käyttökaapelin lämpösuojaus no. 28-16542-11 Enstrom Service Directive Bulletinin 0055, Revision A mukaisesti.

Huom. Tämä kohta ei koske niitä helikoptereita, joihin on asennettu asennussarja no. 28-01002 tai 28-01012 (Right pilot-in-command kit) tai sähköinen kytkimen käytin no. 28-01005.

C. Asenna 50 lentotunnin kuluessa helikopteriin kytkimen vajaatoiminnasta vaarottava asennussarja no. 28-19035-3 Enstrom Service Directive Bulletin 0061 mukaisesti.