

## ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION  
PL 50  
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1136/82

16.12.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1136. Embraer: Korjauksia trimmijärjestelmiin

Köskee: Lentokoneita Embraer EMB-110, sarjanumerot 110001-110384 paitsi numeroa 110365.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive No. CTA 82-11-03.

Voimaantulo: 15.1.1982.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta seuraavassa päivätarkastuksessa, synnyttävätkö korkeusperäsimen trimmi-laipan käyttötangon päissä olevat kiinnitysmutterit riittävän kitkan ja ovatko ne kunnolla kiinni. Jos mutteri vaikuttaa löysältä, niin vaihda se uuteen tai tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B. Vaihda 125 lentotunnin tai yhden kuukauden kuluessa, kumpi tulee ensin, siivekkeiden, korkeusperäsimen ja sivuperäsimen trimmijärjestelmän pultit ja mutterit uusiin, joihin kuuluu kruunumutteri ja varmistussokka, Embraer Service Bulletinin No. 110-27-062 mukaisesti.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalakanen

LJV/KLS