

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1142/83

Muutos 2



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

1142.

Embraer. Laskutelineen saksinivelen välilevy

Koskee: Lentokoneita Embraer EMB-110 Bandeirante, sarjanumeroita 110001-110472, ja EMB-121 Xingu, kaikkia sarjanumeroita.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive nro. CTA82-12-02R3.

Voimaantulo: 15.11.1988

Toimenpiteet:

- A. Vaihda laskutelineen saksiniveliä välilevyt, osanumero 14468 tai 14468A välilevyihin numero 110P2 -443-05-01 tai 14468-000-01, ennenkuin ne saavuttavat 3000 laskeutumista. Jos laskeutumisten lukumäärä jo on yli 2950, niin vaihda levyt 50 lentotunnin kuluessa.
- B. Tarkasta välilevyt 500 lentotunnin välein. Vaihda vialliset välilevyt uusiin ennen seuraavaa lentoa. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).
- C. 3000 laskeutumisen kokonaiskäyntiaikaa ei sovelleta välilevyihin nro. 110P2-443-05-01 ja 14468-000-01.

Embraer Service Bulletin 110-032-0077 ja 121-032-0028 käsittelevät tätä asiaa.

Toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M1142/83 Muutos 1.

LJV/AKo