

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1162/83

9.5.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1162. **Pilatus. Ohjainlukkojen korjaus ja vaihto**

Koskee: Niitä lentokoneita Pilatus PC-6 Porter ja Turbo-Porter, joihin on asennettu seuraavat ohjainlukot:

- siivekkeiden lukot no. 6167.0011.51/52 ja 6167.0014.51/52
- sivuperäsimen lukot no. 6367.0016.00 ja 6367.0016.52
- korkeusperäsimen lukot no. 6367.0010.00, 6367.0029.00 ja 6367.0029.52.

Viite: Airworthiness Directive no. HB83-017

Voimaantulo: 1.6.1983

Toimenpiteet: Tee alla mainitut toimenpiteet 31.8.1983 mennessä.

A. Vaihda siivekkeiden lukot no. 6167.0011.51, 6167.0011.52, 6167.0014.51 ja 6167.0014.52 uusiin lukkoihin no. 110.88.06.310/311 Pilatus Service Bulletinin no 137 kohdan 2.2.A.3. mukaisesti. Tarkasta samalla, Service Bulletinin kohdan 2.2.A.1 mukaisesti, onko siivekkeisiin asennettu rajoittimet. Ellei, niin asenna ne Service Bulletinin kohdan 2.2.A.2. mukaisesti.

B. Korjaa sivuperäsimen lukot no. 6367.0016.00 ja 6367.0016.52 Pilatus Service Bulletinin no. 137 kohdan 2.2.B. mukaisesti.

C. Korjaa korkeusperäsimen lukot no. 6367.0029.00 ja 6367.0029.52, jotka on asennettu fletner-trimmilaipoin varustettuihin peräsiimiin, Pilatus Service Bulletinin no. 137 kohdan 2.2.C. mukaisesti.

D. Korjaa korkeusperäsimen lukon no. 6367.0010.00, joka on asennettu vailla fletner-trimmilaippaa oleviin peräsiimiin, Pilatus Service Bulletinin no. 137 kohdan 2.2.D. mukaisesti.

E. Asenna ohjainlukkojen varotin Pilatus Service Bulletinin no. 137 kohdan 2.2.E. mukaisesti.

Vs. osastopäällikkö

L520/LJV/AP


 Jorma Jalkanen