

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS  
AIRWORTHINESS  
DIRECTIVE**

M 1202/83

Muutos 1



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**1202. Partenavia. Siivekevajereiden tarkastus.**

Koskee: Lentokoneita Partenavia P.68, P68B, P68C, P68C-TC ja P68 Observer, sarjanumeroita 001-293, 305 ja 312 lukuunottamatta numeroita 261, 279, 284, 286, 290, 291 ja 292.

Viite: Partenavia Bolletino di Servizio No 59

Voimaantulo: 1.4.1984

Toimenpiteet: Tarkasta siivekkeiden ohjaivaijerit seuraavasti ennen lentotoiminnan jatkamista ja tämän jälkeen huoltokäsikirjan määräämin väliajoin.

Irrota kuvan mukaiset siipien johtoreunojen tarkastusluukut (A) ja tarkasta vajereiden kuluneisuus tuliseinän taakse niitattujen vaijerin ohjainlevyjen (B) kohdalta. Käytä apuna peiliä ja valaisinta, sekä poikkeuta siivekkeet ääriasentoihinsa tarkastuksen aikana.


Vaihda kuluneet vaijerit uusiin ennen seuraavaa lentoa. Vaijeri on kulunut, kun ulomman säikeen halkaisija on pienentynyt 30 %.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1202/83.

L12 18/LJV/AP

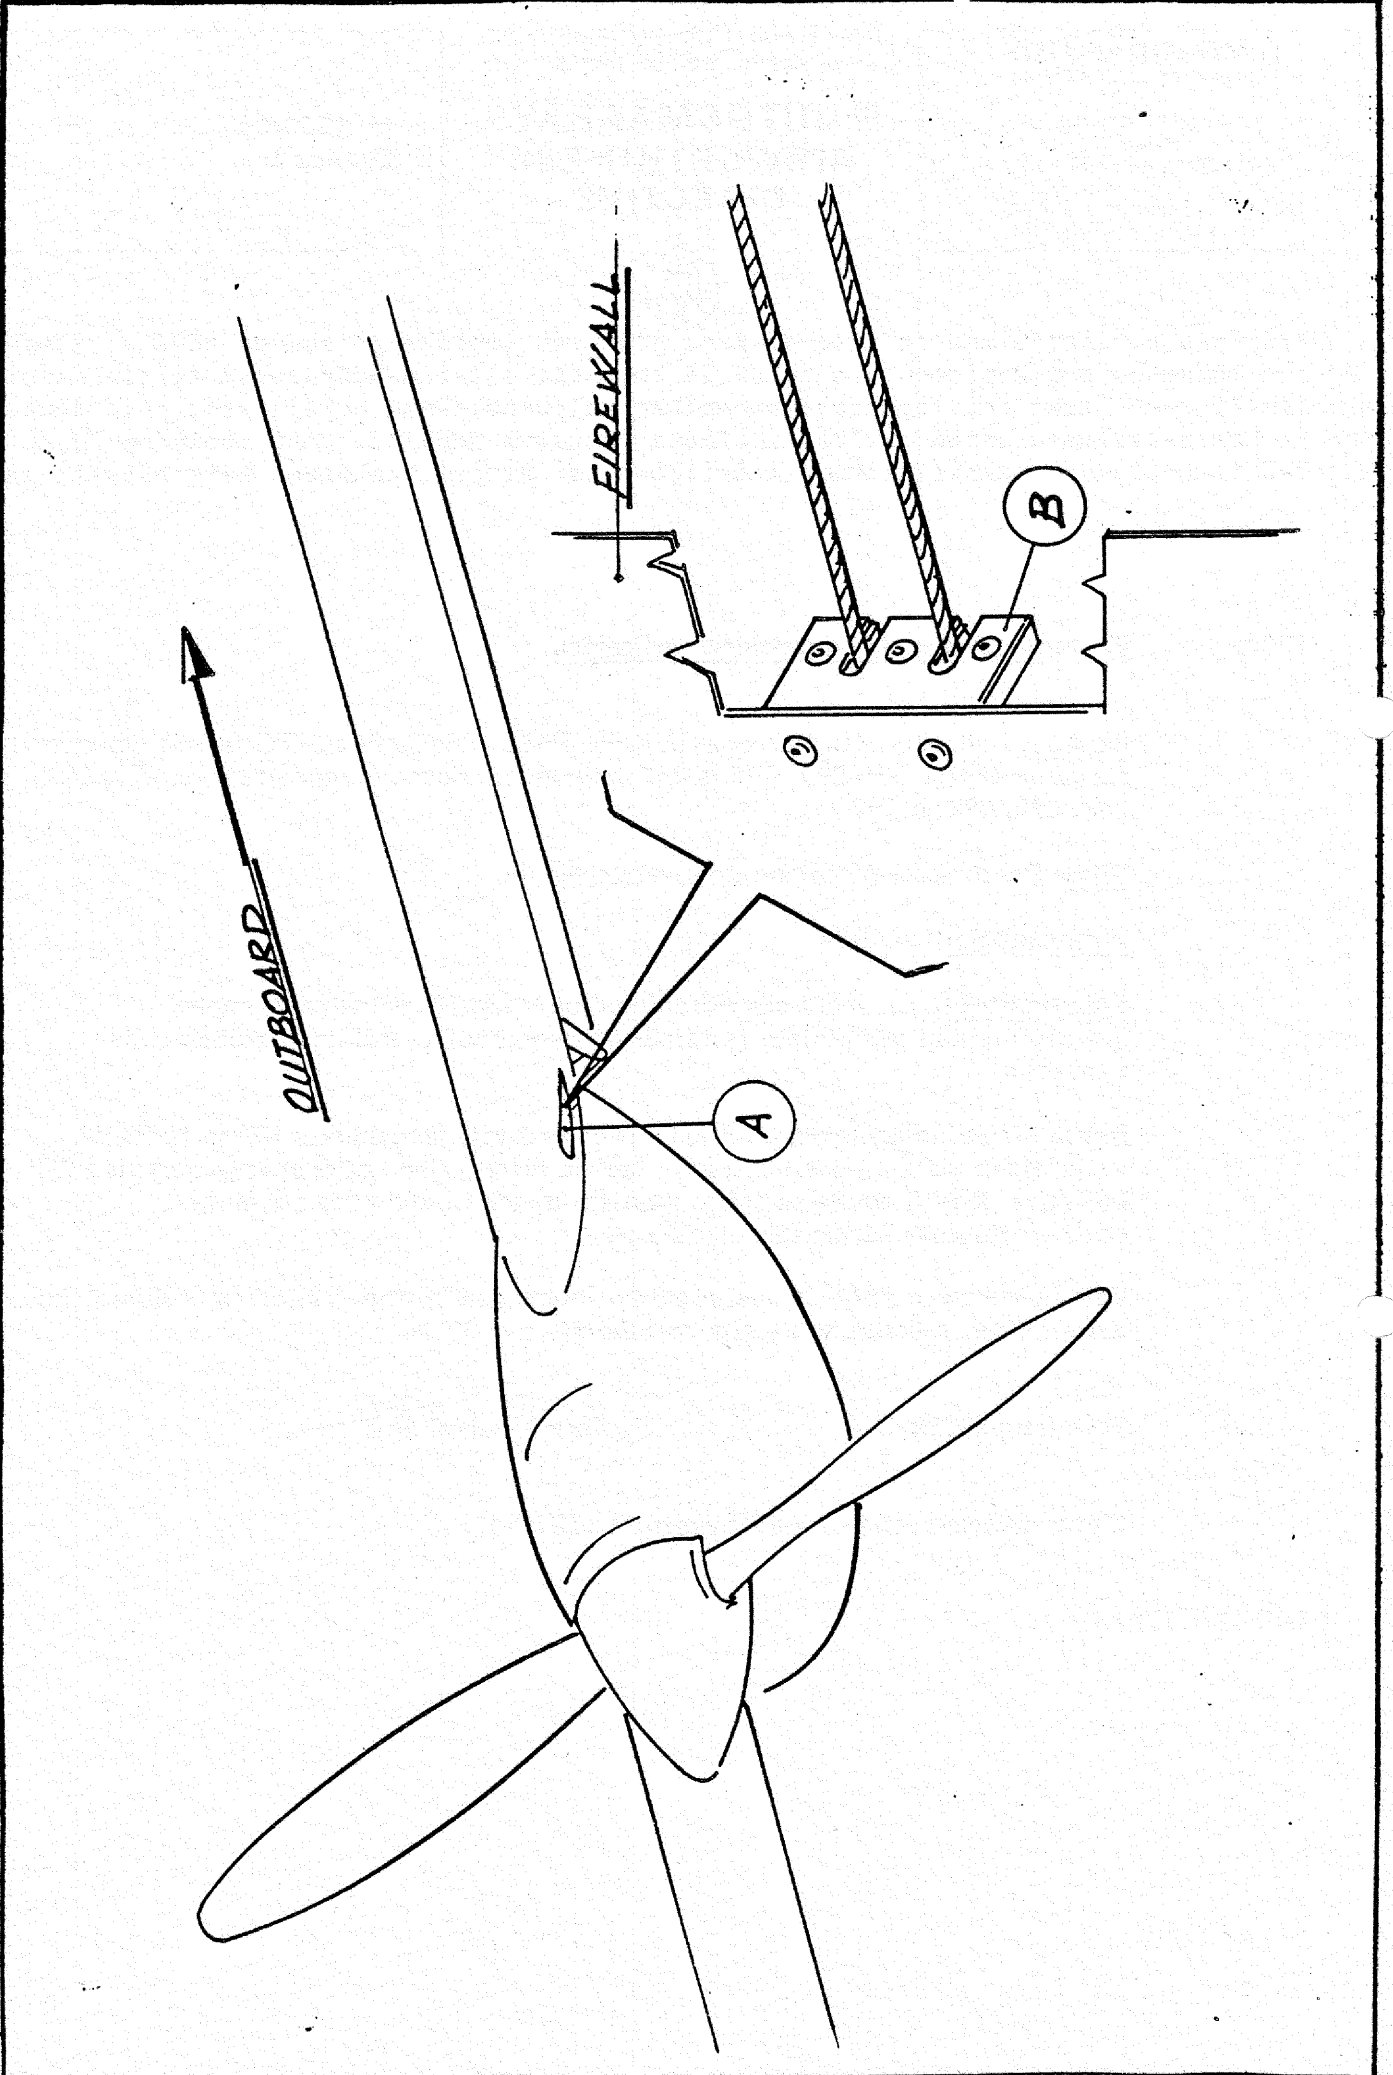

Kuva 1