

**ILMAILUHALLITUS**NATIONAL BOARD OF AVIATION  
PL 50SF-01531 VANTAA 53  
FINLANDPuhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS  
AIRWORTHINESS  
DIRECTIVE**

M 1202/83

8.11.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1202. **Partenavia. Siivekevaijereiden tarkastus.**

**Koskee:** Lentokoneita Partenavia P.68, P68B, P68C, P68C-TC ja P68 Observer, sarjanumeroita 001-293, 305 ja 312 lukuunottamatta numeroita 261, 279, 284, 286, 290, 291 ja 292.

**Viite:** Partenavia Bolletino di Servizio No 59

**Voimaantulo:** 1.12.1983

**Toimenpiteet:** Tarkasta siivekkeiden ohjainvaijerit seuraavasti ennen lentotoiminnan jatkamista ja tämän jälkeen huoltokäsikirjan määräämin väliajoin.

Irrota siipien johtoreunojen tarkastusluukut W3 ja tarkasta vaijereiden kuluneisuus tuliseinän taakse niitattujen vaijerin ohjainlevyjen (osano. 1-2091B-1 ja -2) kohdalta. Käytä apuna peiliä ja valaisinta, sekä poikkeuta siivekkeet ääriasentoihinsa tarkastuksen aikana.

Vaihda kuluneet vaijerit uusiin ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L12 19/LJV/AP