

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1209/84
Muutos 1
13.8.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Embraer. Trimmilaippojen saranatappien vaihto.

Koskee: Seuraavia Embraer-lentokoneita lukuunottamatta niitä, joihin jo on tehty M 1209/84:n kohdan **B** mukainen muutos.

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
EMB-110	110001 - 110386, 110388 - 110397, 110399 - 110401, 110404 - 110408, 110410 - 110412, 110414, 110415 ja 110421
EMB-121	121001 - 121058, 121060, 121062 - 121087, 121089 - 121092, 121095 ja 121096.

Viite: Departamento de Aviação Civil AD nro. DAE 83-11-01R2.

Voimaantulo: 15.9.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda kaikkien trimmilaippojen varmistussokalla varustetut saranatappit 300 lentotunnin kuluessa uusiin saranatappeihin, joiden toinen pää on taivutettu ja toisessa päässä on kierteet kahta H14-02-lukkomutteria varten. Embraer Service Bulletin 110-055-0023 ja 121-055-0004 antaa lähemmät ohjeet.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1209/84.