

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1233/84

2.5.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1233. Schleicher. Hinauskytkimen laukaisuvaijeri

Koskee: Purjelentokoneita Alexander Schleicher ASK 21, sarjanumeroita 21001-21196.

Viite: LBA LTA 84-2

Voimaantulo: 15.5.1984


Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa hinauskytkimen laukaisuvaijerin kunto kuvan mukaisen pidikkeen kohdalta. Jos vaijeri on vaurioitunut, niin vaihda se uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B. Vaihda 1.8.1984 mennessä laukaisuvaijeri uuteen, 2,4 Ø mm LN 9374, kuvan mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L10 60/LJV/AP

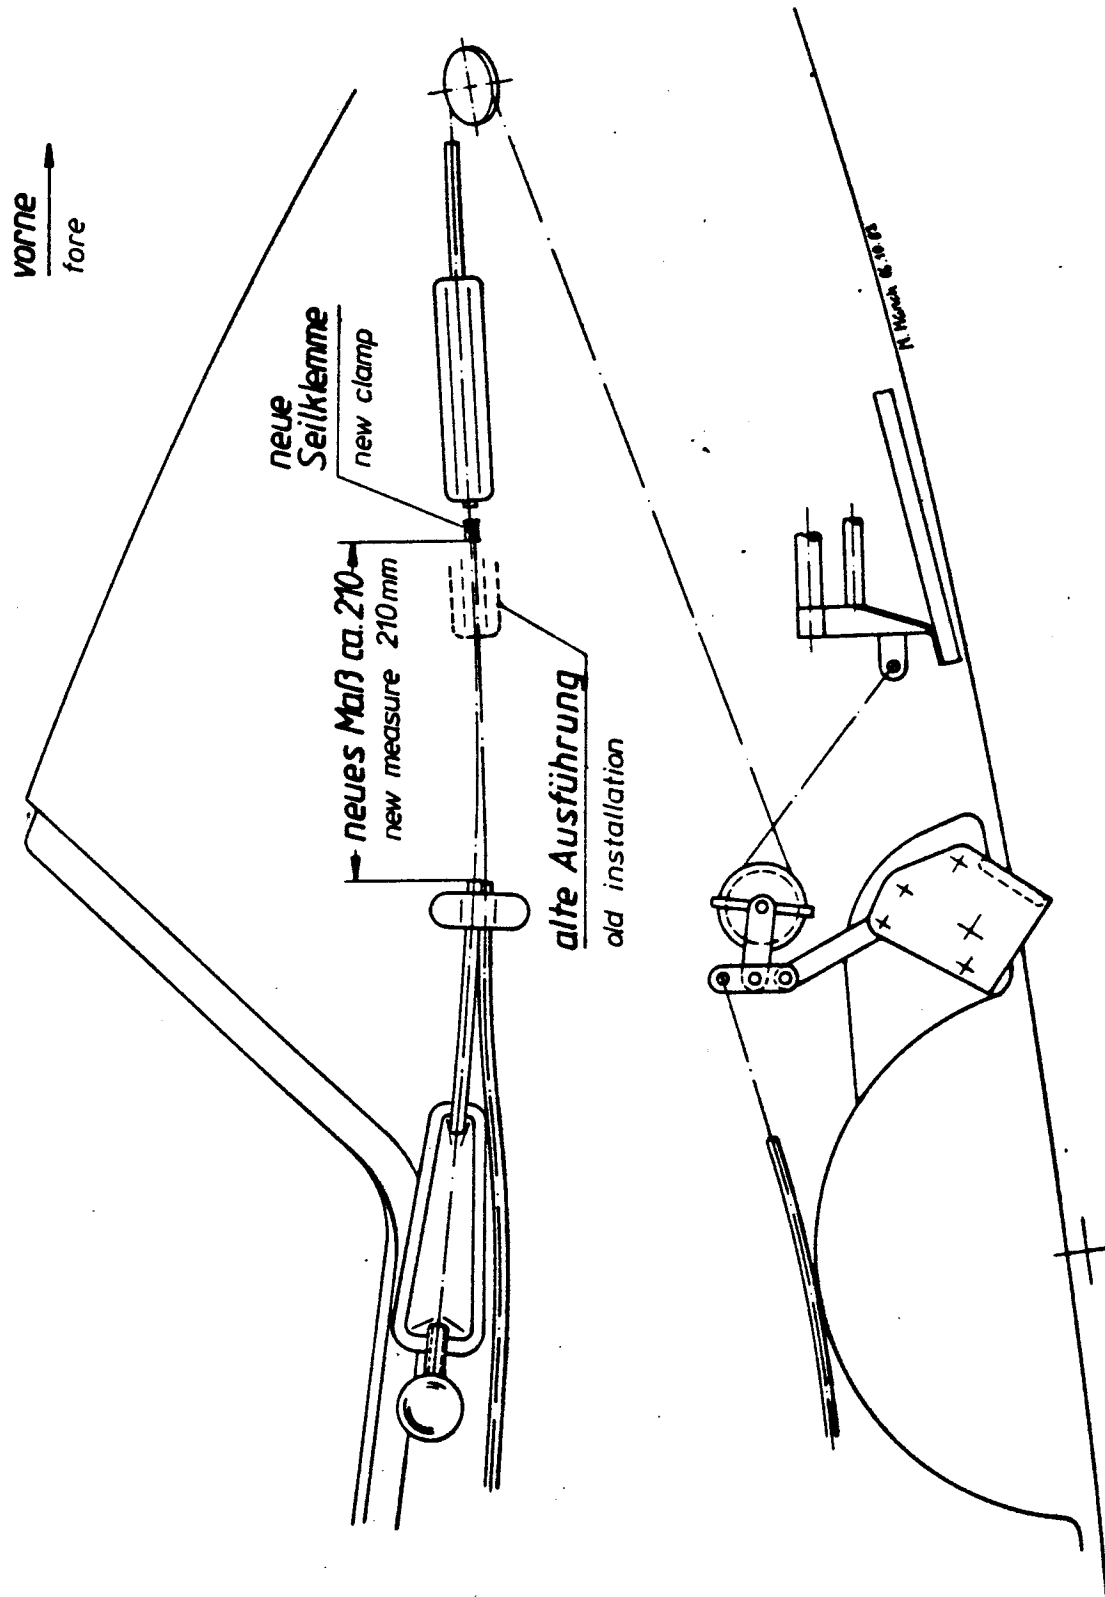

Kuva 1