

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1259/84

Muutos 3

2.4.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

M 1259. Embraer. Korkeusvakaimen kiinnitys

Koskee: Kaikkia 5000 tuntia lentäneitä tai kaksi vuotta käytössä olleita Embraer EMB-110-lentokoneita.

Viite: Centro Tecnico Aerospacial Airworthiness Directive nro CTA 84-04-01R3

Voimaantulo: 15.4.1987

Toimenpiteet:

OSA I: Korkeusvakaimen taaemmat yläkorvakkeet, osanro 4A-3140-05, 4A-3140-17, 4A-3140-23, 4A-3140-15, 4A-3140-18, 4A-3140-24

- A. Tarkasta korvakkeet 250 lentotunnin tai kahden kuukauden kuluessa, kumpi ensin tulee, Embraer Service Bulletinin nro 110-053-0022 kohdan 2.1. mukaisesti. Toista tarkastus tämän jälkeen 750 lentotunnin tai kuuden kuukauden välein. Kuittaa ensimmäisen tarkastuksen jälkeen muutosmääräyksen osa I osittain tehdyksi rungon muutos- ja korjauspäiväkirjaan.
- B. Jos tarkastuksessa havaitaan korvakkeessa murtumia, niin vaihda se ennen lentotoiminnan jatkamista uuteen, jonka osanumero on 110-3100-03/-04 mainitun bulletinin kohdan 2.1.4.1. mukaisesti. Vaihda samalla vastaava korvake toisella puolella samanlaiseen. Sen jälkeen kun kaikki korvakkeet on vaihdettu uusiin (osanumero 110-3100-03/-04), ei kohdan A tarkastusta enää tarvitse toistaa, ja muutosmääräyksen osa I voidaan kuitata täysin tehdyksi.

OSA II: Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet, osanumero 4A-1411-10-03,
4A-1411-10-04, 4A-3140-08, 4A-3140-09, 4A-1411-10-24, 4A-1411-10-25,
4A-3140-19, 4A-3140-20, 110-1411-07-29, 110-1411-07-33, 110-1411-07-34.

Tarkasta kiinnityskorvakkeet 1500 lentotunnin tai 12 kuukauden kuluessa viimeisestä Embraer Alert Service Bulletinin nro 110-053-A22 mukaisesta tarkastuksesta Service Bulletinin nro 110-053-022 kohdan 2.2 mukaisesti. Jos tarkastuksessa havaitaan korvakkeessa murtumia, niin vaihda se ennen lentotoiminnan jatkamista uuteen mainitun bulletinin kohdan 2.2.3.1 mukaisesti. Vaihda samalla vastaava korvake toisella puolella samanlaiseen (ei kuitenkaan, jos on kyseessä etukorvake nro 110-1411-07-34, 110-1411-07-33 tai 110-1411-07-34). Kuittaa tarkastuksen jälkeen muutosmääräyksen osa II täysin tehdyksi rungon muutos- ja korjauspäiväkirjaan.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö



E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1259/84 muutos 2.

L66 31/LJV/AKo