

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1270/84

18.10.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1270. Centrair. Sivuperäsimen saranan tarkastus

Koskee: Purjelentokoneita Centrair 101, 101P, 101A ja 101AP, sarjanumeroita 101xx001:stä 101xx157:ään ja 101xx162.

Viite: Consigne de Navigabilité 84-131-(A)

Voimaantulo: 15.11.1984

Toimenpiteet:

Irroita seuraavassa kuukausitarkastuksessa sivuperäsin ja tarkasta peräsimen yläsarana Bulletin Service Centrair Nro. 101-4:n mukaisesti. Jos saranatapista ei löydy vikoja, rasvaa molemmat saranat ja asenna sivuperäsin paikoilleen.

Jos saranatapista löytyy murtumia tai merkkejä kiinnileikkautumisesta, niin vaihda koko sarana uuden malliseen ennen lentotoiminnan jatkamista valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tässä tapauksessa on myös sivuperäsimen tasapainotus tarkastettava ennen paikoilleen asennusta noudattaen huoltokäsikirjan ohjeita ja toleransseja.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L23 12/LJV/AP