

osk HTH

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos/Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION
MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1287/85
 13.2.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1287. Pilatus. Korkeusvakaimen etusalon tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä Pilatus PC-6 Porter- ja Turbo-Porter-lentokoneita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 845.

Viite: BZL LTA nro. HB 84-182


Voimaantulo: 15.3.1985

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta jokaisessa 100 tunnin huollossa korkeusvakaimen etusalko Pilatus Service Bulletinin (SB) nro. 144 osan 2. B "Crack inspection" mukaisesti. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (AIR M1-4).
- B. Jos korkeusvakaimen etusalosta tai siihen Pilatus Service Bulletinin nro. 27a mukaisesti asennetusta vahvikkeesta löytyy murtuma, joka ei kuitenkaan ole viittä millimetriä pitempi, niin pysäytä se poraamalla päihin 3,3 mm:n reiät ennen seuraavaa lentoa. Asenna etusalkoon tällöin 50 lentotunnin kuluessa vahvikelevy (osanumero 113.45.06.027) SB nro. 144:n osan 2.D mukaisesti.
- C. Jos korkeusvakaimen etusalosta kohdan A tarkastuksessa löytyy 5-20 mm pitkä murtuma, niin asenna vahvikelevy kohdan B mukaisesti ennen seuraavaa lentoa.
- D. Jos korkeusvakaimen etusalosta tai SB nro. 27 a:n mukaisesta vahvikkeesta löytyy yli 20 mm pitkä murtuma, ei koneella saa lentää, ennen kuin se on korjattu valmistajatehtaan antamien ohjeiden mukaisesti.

Ota tätä varten yhteys Pilatus Aircraft Ltd:hen SB nro. 144:n osan 2. C ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen