

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATIONPL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1296/85

4.3.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1296. Cessna. Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus ja muutosKoskee: Seuraavia Cessna-merkkisiä lentokoneita.TyyppiSarjanumerot

205, 205A

205-0001:stä 205-0577:ään

206, U206, U206A,

U206B, U206C,

U206D, U206E, U206F,

U206G, TU206A

TU206B, TU206C,

TU206D, TU206E, TU206F

TU206G

206-0001:stä U20606827:ään

P206, P206A, P206B, P206C,

P206D, P206E, TP206A, TP206B,

TP206C, TP206D, TP206E

P206-0001:stä P20600647:ään

207, 207A, T207, T207A

20700001:stä 20700773:een

210G, 210H, 210J, 210K

T210K, 210L, T210L, 210M,

T210M, 210N, T210N

21058819:stä 21064535:een

T210G, T210H, T210J

T210-0198:sta T210-0454:ään

P210N

P21000001:stä P21000760:een

Viite: FAA AD 85-02-07

Voimaantulo: 1.4.1985

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 100 lentotunnin kuluessa

- A. Tarkasta polttoaineen valintaventtiilin vapaa liike. Jos venttiili pääsee vapaasti kiertymään yli 15^o, niin vaihda löystyneet tai kuluneet osat tarpeen mukaan uusiin niin, että vapaa liike vähenee korkeintaan 15^o:een.
- B. Varmista valintahanan akselin ja sokkatapin välinen liitos varmistuslangalla Cessna Single Engine Customer Care Service Information Letterin SE84-5 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L30 13/LJV/AKO