

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1301/85

Muutos I

23.9.1985



KORVATTU: M 1964/92

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Lycoming: Pakoventtiilin varren välyksen tarkastus ja karstan poisto

Koskee: Kaikkia Lycoming-moottoreita.

Viite: Lycoming Service Bulletin No 388 ja supplement No 1.

Voimaantulo: 15.10.1985


Toimenpiteet tehtävä:

1. Lentokonemoottoreissa 1000 lentotunnin välein. Jos lentokoneen moottorin käyntiaika uudesta tai peruskorjauksesta on yli 1000 tuntia, on ensimmäinen tarkastus tehtävä 100 lentotunnin kuluessa.
2. Helikopterimoottoreissa 300 lentotunnin välein. Jos helikopterin moottorin käyntiaika uudesta tai peruskorjauksesta on yli 300 tuntia, on ensimmäinen tarkastus tehtävä seuraavassa huollossa.

Toimenpiteet: Pakoventtiilin varren ja venttiiliohjaimen välisen välyksen toteamiseksi mittaa välys Lycoming Service Bulletin No 388 ohjeen mukaisesti, käyttäen ohjeessa mainittua erikoistyökalua. Ennen mittausta tarkasta ja tarvittaessa poista venttiilivarteen ja ohjaimen kerääntynyt karsta. Kaikkien pakoventtiilien välys on mitattava. Jos venttiili joudutaan vaihtamaan kuluneisuuden takia, (katso taulukko SB No 388:ssa) on myös venttiiliohjain vaihdettava.

Toimenpiteet saa suorittaa vain lentokone- tai moottorikorjaamo tai AIR M13-2:n mukainen huoltoyritys toimilupansa rajoissa.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M1301/85

L31 22/LJV/AKo