

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1309/85

24.6.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**Valentin. Sakkauseminaisuuksien parantaminen**

**Koskee:** Taifun 17 E purjelentokoneita.

**Viite:** Valentin GMBH Technical Note No 4/818

**Voimaantulo:** 30.6.1985

**Toimenpiteet:** Tee seuraavat toimenpiteet 15.7.1985 mennessä.

1. Irrota sauva
2. Irrota istuin
3. Irrota sauvan suojuukset
4. Irrota se liikkeen rajoitinruuvi, joka rajoittaa korkeusperäsimen liikkeen, kun sauva on vedettynä.
5. Asenna uusi pidempi rajoitinruuvi M 6x35 DIN 933-8.8.
6. Säädä ruuvien pituutta siten, että korkeusperäsimen liike ylöspäin tulee  $16^{\circ} \pm 2^{\circ}$  tai  $60 \text{ mm} \pm 7 \text{ mm}$ .
7. Lukitse ruuvi varmistusmutterilla.
8. Asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

L36 27/PjH/AP