

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1318/85

4.7.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1318

Teledyne Continental. Polttoainepumpun tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä moottoreita Continental A-65, A75, C75, C85, C90, A-100, C125 ja 0-200, joissa on AC-polttoainepumppu, TCM:n osanumero 40585, 40695 tai 631391.

Viite: FAA AD 81-07-06.

Voimaantulo: 15.8.1985

Toimenpiteet: Tarkasta polttoainepumppu 25 lentotunnin kuluessa, ellei ole jo tarkastettu M 1016/81:n mukaisesti ja tämän jälkeen kerran vuodessa.

1. Irrota varmistuslanka ja pultti polttoainepumpun kannesta. Hävitä pultin alla oleva kuituaineinen aluslaatta.
2. Irrota polttoainepumpun kansi. Hävitä kannen korkkitiiviste.
3. Irrota polttoainepumpun verkkosuodatin.
4. Tarkasta polttoainepumppu ja verkkosuodatin
 - Mikäli pumpusta ja suodattimesta löytyy epäpuhtauksia, niin puhdista ne.
 - Mikäli pumpussa on syöpymiä, niin vaihda se uuteen.
 - Mikäli suodatin on syöpymien tai käsittelyn vahingoittama, niin vaihda se uuteen, jonka TCM-numero on 643913.
5. Asenna verkkosuodatin, polttoainepumpun kansi ja uusi korkkitiiviste n:o 643915 (TCM) sekä pultti ja uusi pultin aluslevy n:o 643914 paikoilleen. Kiristä pultti arvoon $3,4 \pm 0,5$ Nm (30 ± 5 lbin).
6. Varmista polttoainepumpun kannen pultti ja tarkasta, ettei pumppu vuoda. (Teledyne Continental Motors Service Bulletin M81-8 käsittelee tätä asiaa.)

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


E. Ailio

† Tämä määräys korvaa määräyksen M1016/81.

L37 28/LJV/AK_o