

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1344/85

19.11.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1344. Gulfstream. Istuinvöiden kiinnityskorvakkeet

Koskee: Seuraavia lentokoneita.

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
AA-1	AA1-0001:stä AA1-0459:ään
AA-1A	AA1A-0001:stä AA1A-0470:ään
AA-1B	AA1B-0001:stä AA1B-0680:aan
AA-1C	AA1C-0001:stä AA1C-0211:een

Viite: FAA AD 85-21-02

Voimaantulo: 15.12.1985

Toimenpiteet: Vaihda istuinvöiden kiinnityskorvakkeet, osanro. 60152-2, uusiin 25 lentotunnin kuluessa.

1. Irrota istuinvyöt poistamalla AN-3-pultit päätykappaleista. Heitä pultit ja mutterit pois, mutta säilytä holkit ja aluslevyt.
2. Poista kiinnityskorvakkeet nro. 60152-2 irrottamalla kaksi mutteria, jolla ne on kiinnitetty lattiaan. Heitä korvakkeet ja mutterit pois, mutta säilytä aluslevyt. Tarkasta rungon alla olevat kiinnityslevyt. Vaihda ne uusiin, jos ne ovat syöpyneet.
3. Asenna uudet korvakkeet, osanro 5102391- käyttäen kohdasta 2 säilyneitä aluslevyjä ja uusia muttereita. Kiristä mutterit arvoon 2,3-2,8 Nm (20-25 lb-in).
4. Tarkasta istuinvyöt, ja vaihda rispaantuneet tai muuten huonokuntoiset uusiin.
5. Kiinnitä istuinvyöt paikoilleen käyttäen NAS623-3-8-pultteja ja MS20365-1032-muttereita ja kohdasta 1 säilyneitä holkkeja ja aluslevyjä.

Gulfstream Aerospace Corporation Bulletin nro. 173 käsittelee myös tätä asiaa.

Toimistopäällikkö

L45 30/LJV/AKo


Jorma Jalkanen