

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1345/85

19.11.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1345. Grob. Lentojarrujen käyttövipu.

Koskee: Purjelentokoneita Grob G103 "Twin II" ja G103A "Twin II Acro", sarjanumeroita 3501:stä 3715:een ja 3544-K-1:stä 3709-K-45:een.

Viite: LBA LTA 85-222

Voimaantulo: 15.12.1985

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen jokaista lentoa etuohjaamossa oleva lentojarrujen käyttövipu, osanro. 103B-4270 vivun saranoinnin ympäriltä Grob Technische Mitteilungin TM315-29 liitteenä olevien korjausohjeiden kohtien 1-5 mukaisesti. Jos vivusta löytyy murtumia tai se on lommoilla, niin tee kohdan B toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B. Vaihda käyttövipu nro.103B-4270 viimeistään 1.3.1986 alumiinilevystä valmistettuun, vahvistettuun vipuun TM315-29:n korjausohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen ei kohdan A tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Toimistopäällikkö

L45 23/LJV/AKo

Jorma Jalkanen