

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1350/85

3.12.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1350. Aerospatiale. Pääroottorin akselin tarkastus

Koskee: Kaikkia helikoptereita Aerospatiale SE313B ja 3130 Alouette.

Viite: Consigne de Navigabilite-85-189-46

Voimaantulo: 15.12.1985

Toimenpiteet: Väsymismurtumien välttämiseksi on pääroottorin akselille tehtävä Aerospatiale Service Telexin Nro.05.76 kohdan B.B. mukaiset toimenpiteet seuraavina ajankohtina.

- a) 50 lentotunnin kuluessa tai 31.12.1985 mennessä, kumpi ensin tulee, ja tämän jälkeen 800 lentotunnin tai kahden vuoden välein, kumpi ensin tulee.
- b) ennen lentotoiminnan jatkamista, jos pääroottorin lapojen ura-ajossa havaitaan suuria ja epäsäännöllisiä heittoja
- c) aina, kun pääroottorin napa irrotetaan (ellei ole tehty kuuden edellisen kuukauden aikana).
- d) varaosalle ennen sen asentamista helikopteriin (ellei ole tehty kuuden edellisen kuukauden aikana).

Lisää toimenpiteet helikopterin huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

Toimistopäällikkö

L46 11/LJV/AKo


Jorma Jalkanen