

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1353/85

3.12.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaniikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1353. **Grob. Yhdensuuntaisvivun tarkastus ja vaihto**

Koskee: Purjelentokoneita Grob Twin Astir, sarjanumeroita 3000:sta 3291:een ja Grob Twin Astir Trainer, sarjanumeroita 3001-T-1:stä 3284-T-44:ään.


Viite: LBA LTA 85-191

Voimaantulo: 1.1.1986

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa taaempien sivuperäsinpolkimien kiinnityspukin vieressä oleva yhdensuuntaisvipu, osanro. II 103-4320.05 vasemman ja oikean reiän ympäriltä. Noudata Grob Technische Mitteilungin nro. TM 315-30 liitteenä olevien korjausohjeiden kohtia 1-8. Jos murtumia löytyy, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B. Vaihda 1.4.1986 mennessä alumiinivalusta valmistettu yhdensuuntaisvipu, osanro. II 103-4320.05 uuteen alumiinivipuun TM 315-30:n korjausohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L46 11/LJV/AKo