

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1354/85

16.12.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1354. De Havilland. Siipitukien tarkastus.

Koskee: Kaikkia DHC-6 Twin otter-lentokoneita

Viite: Transport Canada AD nro. CF-85-14

Voimaantulo: 1.1.1986

Toimenpiteet: Tarkasta siipituet seuraavina ajankohtina

- Koneet, joiden lentoaika on alle 6000 tuntia tai kalenteri-ikä alle viisi vuotta: ensimmäisen 6000 tunnin huollon kohdalla tai kun kalenteri-ikä saavuttaa viisi vuotta, kumpi ensin tulee.

- Koneet, joiden lentoaika on yli 6000 tuntia tai kalenteri-ikä yli viisi vuotta: kuuden kuukauden kuluessa.

Uusi tarkastus on tämän jälkeen tehtävä 6000 lentotunnin tai viiden vuoden välein, kumpi ensin tulee.

1. Irrota siipituet, osanro. C6W1005-7 (-8).
2. Tarkasta siipituet de Havilland Service Bulletinin 6/474 osan "Accomplishment Instructions" kohdan 2 tai 4 ohjeiden mukaisesti.
3. Jos tuesta löytyy syöpymää, niin ota ennen lentotoiminnan jatkamista yhteys osoitteeseen

The Manager, Technical Support
De Havilland Aircraft of Canada Limited
Downsview, Ontario
Canada M3K 1Y5

korjausohjeita varten.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen