

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION

 PL 50
 SF-01531 VANTAA
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82921
 international +358 0 82921
 Telex 121247 AVIA SF

 ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1362/86

12.2.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1362. Allison. Ahtimen kiinnityslaipan tarkastus

Koskee: Niitä Allison 250-C28- ja C30-moottoreita, joiden ahtimen kiinnityslaipan osanumero on 6896021, 6898966 tai 6898611, seuraavasti.

Moottorityyppi
 250-C28B
 250-C28C
 250-C30, -C30P, -C30S

Ahtimen sarjanumerot
 CAC 70011-70793, 70795
 CAC 28001-28021
 CAC 90001-90822

Ei kuitenkaan koske niitä moottoreita, joihin jo on tehty Allison Commercial Engine Bulletinin CEB 72-2085/3085 Revision 1 mukainen muutos.

Viite: FAA AD 85-25-08

Voimaantulo: 1.3.1986

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ahtimen kiinnityslaippa, osanumero 6896021, 6898966 tai 6898611, 100 lentotunnin kuluessa (ellei tarkastusta jo ole tehty viimeisen 200 lentotunnin aikana) ja tämän jälkeen 300 lentotunnin välein Allison CEB-A-72-2080/3081 kohdan 2 "Accomplishment Instructions" osan A ohjeiden mukaisesti. Jos laipasta löytyy murtumia, niin tee seuraavat lisätoimenpiteet.
- Jos laipassa on vain yksi murtuma eikä se ylitä edellä mainitun bulletinin kuvan 1 mukaisia rajoja, voi kiinnityslaippaa käyttää, kunhan se tarkastetaan 25 lentotunnin välein.
 - Jos laipassa on enemmän kuin yksi murtuma tai murtuma on ylittänyt bulletinin kuvan 1 mukaiset rajat, on laippa vaihdettava uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B. Vaihda ahtimen seuraavassa korjauksessa, kuitenkin 31.1.1987 mennessä kiinnityslaippa, osanumero 6896021, 6898966 tai 6898611, uuteen, jonka osanumero on 23007217, Allison CEB 72-2085/3085 Revision 1 kohdan "Accomplishment Instructions" ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L49 35/LJV/AKo

v.g.v.