

ILMAILUHALLITUS  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1363/86

12.2.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1363. **Allison. Turpiinin akselin tarkastus ja O-renkaiden vaihto**

Koskee: Seuraavia Allison 250-C28B- ja C28C-moottoreita.

Tyyppi	Sarjanumerot	Turpiinin sarjanumerot
250-C28B	CAE 860011-860787	CAT 70011-70804
250-C28C	CAE 280001-280039	CAT 28001-28039

Ei kuitenkaan koske niitä moottoreita, joihin jo on tehty kaikki seuraavien Allison Commercial Engine Bulletinien (CEB) mukaiset toimenpiteet.

CEB-A-72-2127, Rev.1

Turpiinin ja ahtimen välisen  
kytkinakselin vaihto / OK

CEB-72-2101, Rev.1

Ahtimen väliakselin muutos / OK

CEB-72-2063, Rev.4

Laakerin vaihto / OK

CEB-72-2099, Rev.1

Pakokaasujen kerääjän muutos

Viite: FAA AD 85-25-09

Voimaantulo: 1.3.1986

Toimenpiteet:

- A. Tee seuraavat toimenpiteet 50 lentotunnin kuluessa (ellei ole jo tehty viimeisen 250 lentotunnin aikana) ja tämän jälkeen 300 lentotunnin välein.  
Puhdista ja tarkasta turpiinin akseli ja kytkimet sekä vaihda väliakselin O-renkaan, osanumero AS 3085-018 (kaksi ahtimen ja turpiinin välisessä kytkinakselissa nro. 23032345 ja yksi kytkinakselissa nro. 6896895 ja 6889071) uusiin CEB-A-72-2122:n ohjeiden mukaisesti.
- B. Tee seuraavat toimenpiteet, kun moottoria ensi kerralla korjataan siten, että sekä ahdin että vaihteisto puretaan, kuitenkin 31.12.1987 mennessä.  
1. Muuta ahdinta ja vaihteistoa vaihtamalla 2½-kuulalaakeri rullalaakeriin Allison CEB72-2063 Revision 4:n ohjeiden mukaisesti.  
2. Muuta väliakselia, osanumero 23005276, Allison CEB72-2101 Revision 1:n ohjeiden mukaisesti.  
3. Vaihda ahtimen ja turpiinin välinen kytkinakseli, osanumero 6896895 tai 6889071 uuteen, jonka osanumero on 23032345 ja asenna väliakseliin kaksi O-rengasta, osanumero AS 3085-018 Allison CEB-A-72-2127 Revision 1:n ohjeiden mukaisesti.
- C. Muuta pakokaasujen kerääjää, kun turpiinia seuraavan kerran korjataan, kuitenkin 31.12.1987 mennessä, Allison CEB72-2099 Revision 1:n ohjeiden mukaisesti.

  
Jorma Jalkanen