

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1364/86

12.2.1986



Määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1364. Allison. Polttokammion ulkokuoren tarkastus.

Koskee: Niitä Allison 250-C28- ja -C30-moottoreita, joiden polttokammion ulkokuoren osanumero on 6899237 tai 23009569, seuraavasti.

Toimenpide	Moottorit
A	250-C28B, -C28C, -C30, -C30P, -C30R ja -C30S
B	Ne tyypit 250-C30 ja -C30S, jotka on asennettu helikoptereihin Sikorsky S-76A
C	Ne tyypit 250-C28B, -C28C, -C30, -C30P, -C30R ja C30S, jotka on asennettu muihin kuin helikoptereihin Sikorsky S-76A.

Viite: FAA AD 85-25-07 RI

Voimaantulo: 1.3.1986

Toimenpiteet:

- Tarkasta polttokammion ulkokuori, osanumero 6899237 tai 23009569, seuraavasti:
  - Tarkasta aina ennen päivän ensimmäistä lentoa peilin ja valaisimen avulla ulkokuoren hitsisaumat Allison Commercial Engine Bulletinin CEB-A-72-2113/3115 Revision 1-kuvan 1 mukaisilta alueilta noudattaen bulletinin kohdan 2 "Accomplishment Instructions" osan I.A ohjeita. Jos murtumia löytyy, on ulkokuori vaihdettava uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
  - Tarkasta 5 lentotunnin kuluessa ja tämän jälkeen 25 lentotunnin välein kohdan A.1 tarkastuksen lisäksi tietyt ulkokuoren kohdat väritunkeumamenetelmällä tai saippualliuoksen avulla edellä mainitun Bulletinin ohjeita noudattaen.
- Vaihda 150 lentotunnin kuluessa, kuitenkin 31.3.1986 mennessä polttokammion ulkokuori, osanumero 6899237 tai 23009569 uuteen, jonka osanumero on 23030910 tai 23030911, Allison CEB-A-72-2113/3115 Revision 1 kohdan 2 "Accomplishment Instructions" osan II-B mukaisesti tai muuta se tämän tyyppiseksi bulletinin osan III.A mukaisesti. Sen jälkeen ei kohtaa A enää tarvitse toistaa.
- Tee kohdan B mukainen vaihto tai muutostyö, kun turpiini seuraavan kerran korjataan, mutta kuitenkin 30.9.1986 mennessä.

Huom. Toimenpidekohdan B ja C mukaiset työt saa tehdä vain sellainen ilmailuvälinekorjaamo, jolle on myönnetty lupa peruskorjata Allison 250-C28- ja -C30-moottoreita.

Toimistopäällikkö

L49 36/LJV/AKo

  
Jorma Jalkanen

v.g.v.