

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1371/86

12.2.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1371. Hamilton Standard. Lapojen tarkastus.

Koskee: Niitä alumiinilapaisia Hamilton Standard Hydromatic-(ilman vastapainoja) potkureita 22D30, 22D40, 23D40, 23E50, 23E60, 24D50, 24E60, 33D50, 33E60, 34D50, 34D51, 34E60, 43D50, 43D51, 43E60 ja 43H60, joiden lapakulmia säädetään moottorin öljyn avulla. (Ei siis koske potkureita, joilla on itsenäinen lapakulmien säätöjärjestelmä eikä teräslapaisia potkureita).

Viite: FAA AD 81-13-06RI

Voimaantulo: 1.3.1986

Toimenpiteet:

A. Koneeseen asennettu potkuri:

Irrota lavat 18 kuukauden välein ja tarkasta ne tyven pyöristykseen ja varren ympäriltä Hamilton Standard Aluminium Blade Overhaul Manualin nro. 130B ohjeiden mukaisesti. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

B. Varastoitu potkuri:

 
Tee kohdan A mukainen tarkastus ennen koneeseen asentamista tai viimeistään, kun varastointiaika ja aika asennettuna yhteensä saavuttaa 18 kuukautta.

C. Varastoidut irralliset lavat:

Jos lavat on varastoitu Hamilton Standard Overhaul Manualin nro. 130B ohjeiden mukaisesti eivätkä varastointiolot ole sen jälkeen muuttuneet, ei kalenteriaikaa kerääny. Jos lapoja ei ole varastoitu näiden ohjeiden mukaisesti, niin tarkasta ne kohdan A mukaisesti ennen potkurin kokoamista tai viimeistään, kun varastointiaika ja aika koneeseen asennettuna yhteensä saavuttaa 18 kuukautta.

D. Jos lavan tyven pyöristyksestä tai varresta löytyy tämän määräyksen mukaisessa tarkastuksessa syöpymää, niin vaihda se lentokelpoiseen tai korjaa Hamilton Standard Aluminium Blade Overhaul Manualin nro. 130B ohjeiden mukaisesti ennen potkurin palauttamista käyttöön.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen