

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1374/86

17.2.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1374. **Airborne. Alipanepumpun vaihto**

Koskee: Alla mainittuja, mäntämoottorikoneisiin asennettuja Airborne Divisionin, Parker Hannifin Corporation, valmistamia alipainepumppuja ja lisäalipainepumppuja.

Airbornen osanumero

Valmistusnumerot

Alipainepumppu

241CC-13

10AA30 - 10AA36 ja 10AA38

242CW

10AA281 - 10AA293

441CC

9AA260 - 9AA288, 9AA291, 9AA294, 9AA295

441CC-7

9AA929 - 9AA-949, 9AA953, 9AA954

9AA956, 9AA957, 9AA959

442CW

9AA850 - 9AA875, 9AA880 - 9AA886, 9AA888 -

9AA903, 9AA905 - 9AA921, 9AA928, 9AA934,

9AA936, 9AA939, 9AA940, 9AA945 - 9AA952,

9AA955 - 9AA958, 9AA962 - 9AA967

442CW-4

10AA173 - 10AA179, 10AA182 - 10AA199

10AA201, 10AA202

442CW-12

10AA356, 10AA357, 10AA386, 10AA389

Lisäalipainepumppu

4A2-1

9AA44 - 9AA46

4A3-1

9AA56, 9AA59 - 9AA66, 9AA73,

9AA79 - 9AA82, 10AA83 - 10AA88, 10AA90

- 10AA94, 10AA96, 10AA114, 10AA126,

10AA130, 10AA131, 10AA132, 10AA138,

10AA150, 10AA154, 10AA155, 10AA159, 10AA161

Huom. Näitä pumppuja on ollut saatavissa vasta 31.8.1985 jälkeen. Tämän takia tämä määräys ei koske ennen tätä päivämäärää asennettuja pumppuja. Airbornen korjaamien pumppujen kuoreen on poistoaukon viereen leimattu valkoinen päiväyskoodi, mikä merkitsee sitä, että pumppu täyttää tämän määräyksen vaatimukset.

Viite: FAA AD 86-01-06

Voimaantulo: 15.3.1986

Toimenpiteet:

A. Alipainepumput: Jos kone on hyväksytty IFR-lentosääntöjen mukaiseen lentotoimintaan, niin tee seuraavat toimenpiteet.

- 1) Asenna ennen seuraavaa lentoa ohjaajan kannalta näkyvälle paikalle kilpi, jossa lukee vähintään kolmen millimetrin korkuisin kirjaimin "LENNOT IFR:SSÄ KIELLETTY" ja käytä lentokonetta tämän mukaisesti.
- 2) Vaihda alipainepumppu 15 vuorokauden kuluessa sellaiseen, jota tämä määräys ei koske ja poista edellisen kohdan mukainen kilpi. Palauta vanha pumppu valmistajalle Airborne Service Letterin nro. 30 ohjeiden mukaisesti.

B. Lisäalipainepumppu:

- 1) Asenna ennen IFR-lentoja ohjaajan kannalta näkyvälle paikalle kilpi, jossa lukee vähintään kolmen millimetrin korkuisin kirjaimin: "Vara-alipainejärjestelmä saattaa olla epäkunnossa alipainepumpun epäkuntoon joutumisen takia".
- 2) Vaihda lisäalipainepumppu 30 vuorokauden kuluessa sellaiseen, jota tämä määräys ei koske ja poista edellisen kohdan kilpi. Palauta vanha pumppu valmistajalle Airborne Service Letterin nro. 30 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L50 6/LJV/AKo