

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1375/86

Muutos 1

1.9.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1375 Embraer. Päälaskutelineen pyörien akselit

Koskee: Kaikkia Embraer EMB-110 Bandeirante-lentokoneita.


Viite: Centro Técnico Aeroespacial AD nro. CTA 86-01-01R1

Voimaantulo: 1.10.1986

Toimenpiteet:

- A. Kun päälaskutelineen pyörän rengas seuraavan kerran vaihdetaan tai laskutelineelle tehdään määräaikaistarkastus, niin tarkasta pyörän akselin ja laskutelinetuen välinen liitos Embraer Service Bulletinin 110-032-0068 ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia löytyy, on laskutelinetuki heti vaihdettava uuteen. Jos murtumia ei löydy, niin tee kohdan B mukainen tarkastus.
- B. Tarkasta pyörän akselin ja laskutelineiden välisen liitoksen profiili R10 mm:n tulkin avulla ja noudattaen Embraer Service Bulletinin 110 - 032 - 0071 tarkastusohjeita. Jos profiili on virheetön, niin kiillota liitoskohta. Jos profiilissa on vikoja, niin korjaa liitoskohta SB 110 - 032 - 0071:n ohjeiden mukaisesti. Jos korjausta ei pystytä tekemään, niin toista kohdan A tarkastus 1000 lennon välein.

Toimistopäällikön po.
ilmailuinsinööri


E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M1375/86

L50 16/LJV/AP