

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1378/86

Muutos 2

2.10.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1378. Hartzell. Pantojen tarkastus

Koskee: Kaikkia Hartzell () HC - (X) (X, V) -potkureita.

Viite: FAA AD 85-14-10 R2

Voimaantulo: 1.11.1986

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa potkurin lapojen kiinnityspantojen osanumero. Jos se on C-3-(), niin tee kohdan B ja C toimenpiteet 31.12.1986 mennessä, ellei ole jo tehty M 1378/86 Muutos 1:n mukaisesti.
- B. 1. Vaihda kaikki ne kiinnityspannat, joiden sarjanumero on 0 - D5293, uusiin, lentokelpoisiin tai tarkasta seuraavasti:
- i. Tarkasta pannan sisäpinnan pyöritys varsinkin pannan pultinreiän luota. Jos syöpyymiä havaitaan, niin vaihda panta uuteen. (Syöpyneen pannan korjaus ei ole sallittu.)
 - ii. Tarkasta pannan kaikki sisä- ja ulkopinnat magneettihiukkasmenetelmällä Hartzell Specification No. H-S-7:n (4.8.1981) ohjeiden mukaisesti. Vaihda murtuneet pannat uusiin.
 - iii. Tarkasta pantojen ulkopinnat väritunkeumamenetelmällä 100 lentotunnin kuluessa tarkastusten (i) ja (ii) jälkeen. Toista tarkastus tämän jälkeen 100 lentotunnin välein. Vaihda kaikki pannat, joissa on merkkejä murtumista, uusiin.
2. Vaihda kaikki ne kiinnityspannat, joiden puoliskoilla on eri sarjanumerot tai joiden sarjanumerot eivät ole luettavissa, uusiin, lentokelpoisiin.

- C. Tarkasta kaikki ne kiinnityspannat, joiden sarjanumero on D5294 - K6336, Hartzell Service Instructionin nro 159 B ohjeiden mukaisesti ja seuraavasti.
1. Tarkasta sisemmän laakeriuran pyöritys varsinkin pannan sisemmän pultinreiän vierestä. Käytä apuna kymmenen kertaa suurentavaa suurennuslasia.
 2. Poista kiillottamalla kaikki viat sisemmän laakeriuran pyörityksestä. Jos seinämän paksuus kiillotuksen jälkeen alittaa Service Instructionin mukaiset rajat, niin vaihda kiinnityspanta uuteen tai lähetä se valmistajalle tarkastettavaksi.
 3. Tarkasta kiinnityspanta magneettihiukkasmaisemelmällä. Jos murtumia löytyyn, niin vaihda panta uuteen.
 4. Uusi korjattujen kiinnityspantojen pinnote.

Lisää kohdan iii tarkastus koneen huoltolistoihin.

Vs. toimistopäällikkö


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1378/86 Muutos 1.

L50 70/LJV/AP