

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1389/86

Muutos 1

1.8.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Aerospatiale. Pääroottorin lapojen kiinnityspalkit.

Koskee: Kaikkia Aerospatiale AS 355-tyyppisiä helikoptereita.

Viite: Consigne de Navigabilité 86-35-28 R1

Voimaantulo: 15.8.1986

Toimenpiteet:

- A. Tämän määräyksen voimaantulosta lähtien rajoitetaan pääroottorin napaan kuuluvien lapojen kiinnityspalkkien, osanumero 350A31.1831.04, -05, -06 ja -07 kokonaisikäntäaika 1500 lentotuntiin. Korjaa osien laitekorttien merkintöjä vastaavasti.
- B. 1. Jos lavan kiinnityspalkin kokonaislentoaika on 2900 tuntia tai enemmän, niin poista se käytöstä 100 lentotunnin kuluessa.
2. Jos palkin kokonaislentoaika on alle 2900 tuntia, niin poista se käytöstä alla olevan mukaisesti.
- 2.1. Yli 2000 tuntia: Poista 100 lentotunnin kuluessa
- 2.2. 1500-2000 tuntia: Poista 200 lentotunnin kuluessa (ei saa kuitenkaan ylittää 2100 tuntia)
- 2.3. 1200-1500 tuntia: Poista 300 lentotunnin kuluessa (ei saa kuitenkaan ylittää 1700 tuntia)
- 2.4. Alle 1200 tuntia: Poista ennen 1500 tunnin kokonaislentoaikaa.
- C. Jos pääroottorin lapojen ura-ajossa havaitaan äkillisiä tai toistuvia suuria heittoja, niin irrota lavat ennen lentotoiminnan jatkamista sekä tarkasta kiinnityspalkkien holkit. Jos holkit ovat löystyneet, niin vaihda kyseinen palkki heti uuteen.

Toimistopäällikön po.
ilmailuinsinööri


E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1389/86