

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1390/86

16.6.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**Saab-Scania. Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia MFI-9- ja MFI-9B-tyyppisiä lentokoneita.

**Viite:** Ruotsalainen muutosmääräys LVD 1-019

**Voimaantulo:** 15.7.1986

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa korkeusvakaimen kiinnitys - erityisesti kiinnitysmutterien vastaisilla pinnoilla. Tarkasta myös, että kiinnitystä on muutettu piirustuksen MFI 9.30.01 mukaisesti. Jos muutos on tehty, eikä kiinnityksessä havaita vaurioita, ei lisätoimia vaadita.
- B. Jos korkeusvakaimen kiinnitystä ei ole muutettu, mutta siinä ei havaita vaurioita, niin tee muutos MFI 9.30.01 50 lentotunnin kuluessa, mutta kuitenkin 31.12.1986 mennessä.
- C. Jos korkeusvakaimen kiinnitystä ei ole muutettu ja se on vaurioitunut, niin tee muutos MFI 9.30.01 ja korjaa vauriot ennen seuraavaa lentoa.

Lisäohjeita saa osoitteesta:

SAAB SCANIA AB  
Aircraft Division  
Commercial Sector  
S-58188 LINKÖPING  
SVERIGE

Puhelin: Sören Johansson  
Per Ahlselius

9904613182871 tai  
9904640500275

Toimistopäällikön po.  
ilmailuinsinööri

  
J. Vanhatalo