

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1391/86

30.7.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1391. Cessna. Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus**Koskee: Seuraavia Cessna-merkkisiä lentokoneita.**

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumero</u>
150F	15061533 - 15064532
150G	15064533 - 15067198
150H	15067199 - 15069308
150J	15069309 - 15071128
150K	15071129 - 15072003
150L	15072004 - 15075781
150M	15075782 - 15079405
A150K	A1500001 - A1500226
A150L	A1500227 - A1500523
A150M	A1500524 - A1500734
152	15279406 - 15284541
A152	A1520735 - A1520943
F150F	F150-0001 - F150-0067
F150G	F150-0068 - F150-0219
F150H	F150-0220 - F150-0389
F150J	F150-0390 - F150-0529
F150K	F15000530 - F15000658
F150L	F15000659 - F15001143
F150M	F15001144 - F15001428
FA150K	FA1500001 - FA1500081
FA150L	FA1500082 - FA1500120
FRA150L	FRA1500121 - FRA1500261
FRA150M	FRA1500262 - FRA1500336
F152	F15201429 - F15201828
FA152	FA1520337 - FA1520372

Viite: FA AD 80-11-04 ja Consigne de Navigabilité 84-67 R1**Voimaantulo: 1.9.1986**

Toimenpiteet: A. Tarkasta seuraavassa huollossa ellei ole tarkastettu jo M 1238/84:n mukaisesti, lampun ja peilin avulla, löytyykö sivuvakaimen takakiinnityskorvakkeeseen (osa n:o 0432004-9) asennettujen kiinteiden vastamuttereiden (osa n:o NAS1068A4) kierteiseltä alueelta säröjä. Vialliset mutterit on ennen lentotoiminnan jatkamista vaihdettava joko uusiin NAS1068A4-vastamuttereihin tai AN365-428-, MS20365-428-,

MS21042L4- tai MS21044N4-muttereihin. Jos NAS1068A4 vastamuttareita käytetään, on näiden kierrealue tarkastettava jokaisessa 100 h:n huollossa. (Cessna Service Letter SE 79-49 Revision 1 ja Bulletin Service Reims Aviation nro. 24, Rév. 1 käsittelevät samaa asiaa.)

B. Vaihda NAS 1068A4-mutterit joka tapauksessa 31.12.1986 mennessä muttereihin AN 365-428, MS20365-428, MS21042B4 tai MS21044N4.

Huomio

Mikäli yllä mainitussa tarkastuksessa löytyy viallisia muttereita, niin tee siitä ilmailuhallitukselle AIR T16-3:n mukainen vikailmoitus.

Toimistopäällikön po.
ilmailuinsinööri



E. Ailio

Tämä määräys kumoaa määräyksen M 1238/84.

L19 02/LJV/AP