

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1418/86

19.12.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1418. Schleicher: Sivuperäsinpolkimien kiinnityskorvakkeiden tarkastus

Koskee: ASK-21 purjelentokoneita valmistusnumerot 21001 - 21312.

Viite: LBA LTA 86-236

Voimaantulo: 15.1.1987

Toimenpiteet:

Tarkasta sivuperäsinpolkimien kiinnityskorvakkeet ennen seuraavaa lentoa. Jos korvakkeissa havaitaan repeämiä (katso kuva kääntöpuolella), on ne vaihdettava uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista. Korvakkeet on joka tapauksessa vaihdettava uusiin 1.4.1987 mennessä, vaikka repeämiä ei havaittaisikaan.

Alexander Schleicher Technical Note No 19 käsittelee tätä asiaa.

Vs. toimistopäällikkö


Kim Salonen

L63 14/PjH/AKo

Kuva 1.

Murtumakohdat

