

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1426/87

20.1.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1426. Bell/Agusta-Bell. Pyrstöroottorin tarkastus

Koskee: Kaikkia Bell/Agusta-Bell 206A-, 206B- ja 206L-helikoptereita.

Viite: FAA AD 86-24-01

Voimaantulo: 15.2.1987

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa, onko pyrstöroottoriin asennettu sekä napa nro. 206-011-819-101 että haarukka nro. 206-010-741-001 tai -003. Jos näin on, niin tee jompi kumpi kohdan B toimenpiteistä.
- B. 1. Vaihda napa nro. 206-011-819-101 napaan nro. 206-011-811-009, tai
2. Vaihda haarukka nro. 206-010-741-001 tai -003 haarukkaan nro. 206-011-855-001 tai 206-011-857-001.

Vs. toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

v.g.v.!

L/L5-57/LJV/AK0